


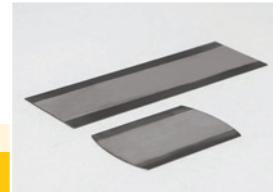

140

# WEICHWACHS

FÜR KLEINE KRATZER UND LÖCHER IN DER FLÄCHE

**EN** SOFT WAX For small scratches and holes on a flat area**FR** CIRE MALLÉABLE Pour les petits défauts de surface**ES** CERA BLANDA Para pequeños desperfectos superficiales**NL** WASKIT Voor kleine krassen en gaatjes in de oppervlakte**IT** CERA MORBIDA Per piccoli graffi e buchi nella superficie**CZ** MĚKKÝ VOSK Pro malé rýhy a otvory v povrchu**SK** MÄKKÝ VOSK Na malé ryhy a otvory v povrchuHeinrich König & Co. KG | An der Rosenhelle 5 | D-61138 Niederdorfelden | Fon +49 (0) 6101. 53 60-0 | [www.heinrich-koenig.de](http://www.heinrich-koenig.de)**DE** **Einsatzbereich:** Für kleine Kratzer und Löcher in der Fläche. Für Oberflächen, die keiner Gebrauchsbeanspruchung unterliegen. Verarbeitungszeit etwa 2-3 Minuten. Farben sind untereinander mischbar. Für den Innenbereich empfohlen. Beachten Sie auch unser Technisches Merkblatt.**EN** **Uses:** For small scratches and holes on a flat area. For surfaces that are not subject to severe use. Processing period approx. 2-3 minutes. Colour shades can be intermixed. Recommended for indoor use. Please also refer to our Technical Data Sheet.**FR** **Domaines d'utilisation :** Pour les petits défauts de surface. Pour des surfaces sans contraintes spécifiques. Temps de mise en oeuvre: 2 à 3 minutes. Les couleurs se mélangent entre elles. Conseillé pour usage intérieur. Consulter nos notices techniques.**ES** **Usos:** Para pequeños desperfectos superficiales. Para superficies que no estén sometidas al desgaste por el uso. Tiempo de aplicación aprox. 2-3 minutos. Los colores se pueden mezclar entre sí. Recomendado para uso interior. Tenga en cuenta también lo que dicen nuestras hojas de instrucciones técnicas.**NL** **Toepassing:** Voor kleine krassen en gaatjes in de oppervlakte. Voor oppervlakken waar geen belasting op rust. Verwerkingstijd: ca. 2-3 minuten. Kleuren zijn onderling mengbaar. Binnen te gebruiken. Neem ons technisch productblad in acht.**IT** **Campo d'applicazione:** Per piccoli graffi e buchi nella superficie. Per superfici poco sollecitate. Tempo d'applicazione: 2 - 3 minuti. I colori sono mescolabili. Per interni. Leggere attentamente la scheda tecnica.**CZ** **Použití:** Pro malé rýhy a otvory v ploše. Pro povrhy, které jsou vystavené malému mechanickému namáhání. Doba zpracování cca. 2 - 3 minuty. Jednotlivé odstíny lze navzájem míchat. Vhodný do vnitřního prostředí. Více informací naleznete v technickém listu.**SK** **Použitie:** Na malé ryhy a otvory na ploche. Na povrhy, ktoré sú vystavené malému mechanickému namáhaniu. Doba spracovania cca. 2 - 3 minuty. Jednotlivé odstiene môžeme navzájom miešať. Vhodný do interiéru. Viac informácií nájdete v technickom liste.**161 500:** Füllstoff-Hobel, Special Fillers Applicator, Spatule pour cire avec rabot, Espátula Multiusos, Vulstofspatel, Pialla per riempitivi, Špachtľa na vosky, Špachtľa na vosky**609 300:** Schleif-Vlies „grob“, Sanding Pad „Coarse“, Abrasif grain gros, Lana abrasiva „basta“, Slijpvlies „groot“, Vello di levigatura „grosso“, Brusha tkanina „hrubá“, Brúsna tkanina „hrubá“**205 000:** Struktur-Pinsel-Stift, Graining Pen, Pinceaux à structurer, Remarcador de Veta, Structuurpenseelstiften, Matita a pennello, Strukturovací tužka, Štruktúrovacia fixka**406 000:** Lack-Ziehklinge, Special Scraper, Radloir à vernis, Cuchilla Metálica grande, Lakschraapstaal, Lama per vernice, Ocelová cidlinka, Ocelová cidlinka



**Vorbereiten:** Alle losen Teile entfernen. Bei Echtholzoberflächen Schadensränder rund drücken. Bei künstlichen Oberflächen (wie z.B. Melamin, PVC, usw.) Schadensränder gerade nach unten mit dem Kantenegaliseer abstechen.

**Vorretuschieren:** Schaden im Grundton der Oberfläche einfärben. Bei Echtholzoberflächen Trikot um Zeigefinger spannen, mit Color-Tinktur benetzen und Schadstelle einfärben. Bei künstlichen Oberflächen mit Fehler-Ex vorretuschieren - nicht zu nass arbeiten!

**Befüllen:** Mehrere Farbtöne in kleinen Portionen mit der Spitze des Füllstoff-Hobels in die Schadstelle drücken. Von hell nach dunkel befüllen! **Plan abtragen:** Überschüssiges Wachs mit dem Füllstoff-Hobel abtragen. Runde Hobelrillen für Kanten und Weichholzer, die spitzen für die Fläche. Danach die Oberfläche entfetten und eine Zwischenversiegelung mit Sprüh-König vornehmen. **Farbe anpassen:** Maserung mit König Retuschiematerialien nachziehen. **Struktur anpassen:** Porenbild durch leichtes Einritzen wieder herstellen (z.B. mit Polsternadel, Lackziehklinge). **Versiegeln:** Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt bzw. versiegelt (Sprühabstand: aus 30 - 40 cm nebeln).

**EN Preparation:** Remove all loose particles. In case of genuine wood surfaces press damage edges round. In case of artificial surfaces (e.g. melamine, UPVC, etc.) cut damage edges straight down using the Edge Planer.

**Pretouch-Up:** Dye damage with Colour Touch-Up in the basic shade of the surface. With genuine wood surfaces stretch a cloth around the fore-finger, dab with Touch-Up Dye and dye damaged area. With artificial surfaces pre-touch-up with Colour Touch-Up - do not oversoak.

**Filling:** Use the tip of the Special Fillers Applicator to press small portions of different colour shades into the damaged area. Fill from light to dark! **Levelling:** Strip off surplus wax with the Special Fillers Applicator. Use round grooves on edges and softwoods, pointed grooves on flat areas. Afterwards degrease surface and make an intermediate sealing with Special Repair Lacquer PLUS. **Colour Adjustment** In case of artificial surfaces touch-up with König touch-up materials. In case of genuine wood surfaces replicate the grain pattern with Touch-Up Dye or with the Graining Pen. **Structure Adjustment:** Restore the grain pattern by slightly scratching (e.g. with Special Scraper). **Sealing:** Seal and protect re-paired area from dust and dirt using Special Repair Lacquer PLUS (spray misty from a distance of 30 - 40 cm).

**FR Préparation :** Eliminer toutes les aspérités. Pour les surfaces en bois véritable, arrondir les bords de la zone endommagée et présent. Pour les surfaces en matière synthétique (par ex. melaminé, PVC) égaliser les bords de la zone endommagée verticalement avec la Gouge.

**Pré-retouche :** Teinter l'endommagement dans le coloris de base de la surface. Pour les surfaces en bois véritable, tendre le tricot autour de l'index, l'humidifier avec Teintes et Recharges et teinter la zone abîmée. Pour les surfaces en matière synthétique, effectuer la pré-retouche avec du Pigments de Retouche - éviter trop d'humidité lors de cette opération.

**Remplissage :** Introduire par petits bouts plusieurs nuances de cire dans la partie à restaurer (de la plus claire à la plus foncée) avec le bout de la spatule rabot pour cire. **Lissage:** Enlever l'excédent de cire avec la spatule rabot pour cire. Utiliser la face arrondie du rabot pour les rebords et les bois tendres. La face à angles vifs pour les parties planes. Isoler ensuite par un vernissage. **Nuançage (teinte et structure):** Mise en teinte: Refaire le veinage avec les produits de retouche König. **Structure:** Inciser finement avec une aiguille la surface de cire pour redonner à celle-ci sa structure de pores d'origine. **Blocage:** Protéger de la poussière et des graisses les parties traitées en pulvérisant le vernis de retouche sans voile à 30 - 40 cm du support.

**ES Preparación:** Retirar todas las piezas sueltas. En superficies de madera auténtica, presionar redondeando los bordes dañados. En superficies de plástico (como p.ej. Melamina, PVC, etc.) meter los bordes dañados hacia dentro de forma recta con ayuda del Cuchilla para bordes.

**Preparar:** Pintar los desperfectos en el matiz de fondo de la superficie. En superficies de madera auténtica, tensar un tricot alrededor del dedo índice, humectarlo con Tinte transparente y pintar el punto dañado. En superficies de plástico pretragocar con Tinte opaco - no trabajar con mucho producto.

**Rellenar:** Introducir los diferentes tonos (del más claro al más oscuro) en pequeñas cantidades en la zona dañada con la punta de la espátula. **Pulir:** Quitar el excedente de cera con la espátula. La parte redondeada es para los cantos y las maderas blandas. La parte puntiaguda para las zonas planas. A continuación, sellar con la Laca Neutra Antisilicona PLUS. **Igualar Color:** Reavivar las vetas con los materiales de retocque König. **Igualar Textur:** Volver a abrir los poros haciendo incisiones cuidado sa mente (p. ej. con una aguja para acolchados). **Sellar:** La superficie se sella o protege contra el polvo y la suciedad con la Laca Neutra Antisilicona PLUS (Distancia de pulverización: nebulizar a 30 - 40 cm).

**NL Voorbereiding:** Alle losse delen verwijderen. Bij natuurhout oppervlakken schaderanden rond drukken. Bij kunstmatige oppervlakken(bijv. melamine, PVC, etc.) schaderanden recht naar beneden met de kantegaiseerde afsteken.

**Voorretoucheren:** Schade in de grondkleur van de oppervlakte inkleuren. Bij natuurhout-oppervlakken tricot om wijsvinger spannen, met colortintuur benatten en schade inkleuren. Bij kunstmatige oppervlakken met fehlerex voorretoucheren - niet te nat werken.

**Vullen:** Meerdere kleuren in kleine hoeveelheden met de punt van de vulstofspatel in de schade drukken. **Vlak verwijderen:** Overtollige was met de vulstofspatel verwijderen. Ronde ribbels voor kanten en zacht hout. Spits ribbels voor het vlakke gedeelte. Daarna de oppervlakte ontvetten en tussenverzegelen met sputibus König. **Vergelijking Kleur:** nerven met König retoucheer material natekenen. **Vergelijking Structuur:** porienbeeld door licht inkrassen weer herstellen (bijv. met soffeernaald, lakschrappaal). **Afspoelen:** Met sputibus acryl aanzetloos PLUS wordt de schade tegen stof en vuil beschermd / verzegeld (sputtafstand: 30-40 cm vernevelen).

**IT Preparazione:** Eliminare tuttel le parti non fissate bene. Per superfici in legno massello: premere sui bordi del punto danneggiato per renderli arrotondati. Per superfici sintetiche (melaminico, PVC ecc.): togliere i bordi del danno con lo scalpellino, agendo dritto verso il basso.

**Ritoccare:** Colorare la parte danneggiata nella tonalità base della superficie. Per superfici in legno massello: tendere un panno di Trikot sull'indice, intingerlo nella tintura Color e colorare la parte danneggiata. Per superfici sintetiche: ritoccare con Fehler-Ex.

**Piempire:** Appicare nella parte danneggiata piccole quantità di vario colore con l'aiuto dell'apposita piatta. Iniziare dai colori più chiari per passare a quelli più scuri. **Levigare:** Eliminare la cera in esubero con la piatta apposita. Le scanalature arrotondate servono per bordi e legni morbidi. Le scanalature appuntite servono per superfici lisce. Dopo di che sgrassare la superficie e sigillare con lo spray. **Addattamento Colore:** Ritoccare la venatura con i materiali da ritocco König. **Addattamento Struttura:** Ripristinare la porosità con leggeri graffi (es. con un ago da lana, la lama da vernice). **Sigillare:** Per proteggere dalla polvere e dallo sporco e sigillare, utilizzare la vernice trasparente molto opaca nitro (nebulizzare da una distanza di ca. 30 - 40 cm).

**CZ Príprava:** Odstraňte všechny volné časti. U dřevěných povrchů zmáčkněte okraje poškození. U umělých povrchů (např. Melamin, PVC, atd.) zařízněte ostré hrany zaoblovačem hrán.

**Retušování:** Zabarvěte místo poškození v základním odstínu povrchu. U dřevěných povrchů použijte mořicí tinktuру nanesenou na tampoň z bavlněného handručky. Na umělých povrchoch použijte lakovou tinktuру – nenanášejte velkou vrstvu barvy!

**Vyplnění:** Vmačkněte špičkou plastovou špacítle více dávek různých odstínů vosků do místa poškození. Postupujte od světlého po tmavý vosk! **Zarovnání:** Přebytečný vosk odhodlujte plastovou špacítlou. Oblé hoblovací drážky slouží na hrany a měkké dřevo, ostré drážky na plochu. Poté povrch odmástejte a urobte fixační nástrek opravnám lakom. **Úprava povrchu:** **Barva:** Texturu dřeva dokreslite retušovacími materiály König. **Struktura:** Vytvořte opět pory alebo štruktúru povrchu (napr. ihlu alebo ocelovou ciidlínou). **Fixace:** Opravným bezfarebným lakom prestriekejte provedenou opravu. Tím ochráníte místo pred prachom a nečistotami (vzdialenos spreja od plochy 30 - 40 cm).

**SK Príprava:** Odstráňte všetky volné časti. Na drevenej povrchoch zatlačte okraje poškodenia. Na umelých povrchoch (napr. Melamin, PVC, atd.) zrežeme ostré hrany zaoblovačom hrán.

**Retušovanie:** Zafarbite miesto poškodenia v základnom odstieni povrchu. Na drevenej povrchoch použite moriacu tinktuру nanesenú na tampoň z bavlnenej handričky. Na umelých povrchoch použite lakovú tinktuру - NENANAŠAJTE velkú vrstvu farby!

**Vyplnenie:** Vtlačte špičkou plastovej špacítle viac dávok rôznych odtieňov voskov do miesta poškodenia. Postupujte od svetlého po tmavý vosk! **Zarovnanie:** Prebytočný vosk odhodlujte plastovou špacítlou. Oblé hoblovacie drážky slúžia na hrany a mäkké drevo, ostré drážky na plochu. Potom povrch odmástejte a urobte fixačný nástrek opravnám lakom. **Úprava povrchu:** **Farba:** Textúru dreva dokreslite retušovacími materiálmi König. **Štruktúra:** Vytvorite opäť pory alebo štruktúru povrchu (napr. ihlu alebo ocelovou ciidlínou). **Fixácia:** Opravným bezfarebným lakom prestriekejte provedenú opravu. Tým ochráníte miesto pred prachom a nečistotami (vzdialenos spreja od plochy 30 - 40 cm).